

CHITNO : KYH02744
İlaka : 34SP1806
İlasi No : KMHCU41UGGU178823



KMHCU41UGGU178823 ŞASI NUMARALI ARACIN OTORAPOR OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı Nidapark Kayaşehir Zümrüt A Blok No: 47 Ad Başakşehir/İstanbul

Raporla İlgili Destek İstediyinizde 90 (534) 813-62-63 Numaralı Telefonda Blize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDA KALAN; 8 YAŞ / 160.000 KM. SINIRININ ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN, RAPORUN NOTERE BİLDİRİLMESİNE GEREK YOKTUR. ARAÇ YÖNETMELİK GEREĞİ GARANTİ
DİŞİNDİR.



Plaka : 34SP1806

Motor No : D4FBGU666380

ARACIN KRONİK ARIZALI PARÇA GERİ ÇAĞIRMA (RECALL) KAYDI OLUP OLMADIĞINI YETKİLİ SERVİSTEN SORGULATMAYI UNUTMAYINIZ.
İMALAT KAYNAKLI ARIZAYA SAHİP RECALL EDİLMİŞ ARAÇLARIN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜRETİCİ FİRMA SORUMLULUĞUNDADIR.



NOT

Rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu ayfadaki karekodu okutarak detaylı raporu görebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "KYH02744" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARI RENKLİ GÖRMEK VE RAPORU ARŞİVLEMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI
İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERASINDAN TARAYINIZ



iPhone



Android



Rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.



otorapor.com

SERİ AK

0266155

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

Kimlik No : KTH02744
Plaka : 34SP1806
Kasi No : KMHCU4IUGGU178823

Rapor Sahibinin



SORGU SONUÇLARI

SBM talimatları gereğince tramer hasar detaylarının rapora yazdırılması yasaktır. Hasar detaylarını öğrenmek için aşağıdaki kare kodu okutmanız gerekmektedir.
Telefonunuzun kamerası ile bu kare kodu okutarak çıkan bağlantıya bastıktan sonra sorgu sonucunu telefonunuzdan görebilirsiniz.

Hasar - KMHCU4IUGGU178823



*Tramer sorgusu yalnızca kaza listelemesini içermekte olup detay sorgulaması ekspertiz hizmeti kapsamında değildir

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN



06.08.2024 18:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi benzersiz raporunu sunar.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 06.08.2024

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
MİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

f X 6 2024 otorapor


otorapor.com

SERİAK

0266150

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmaz. Raporlar değiştirilmez.

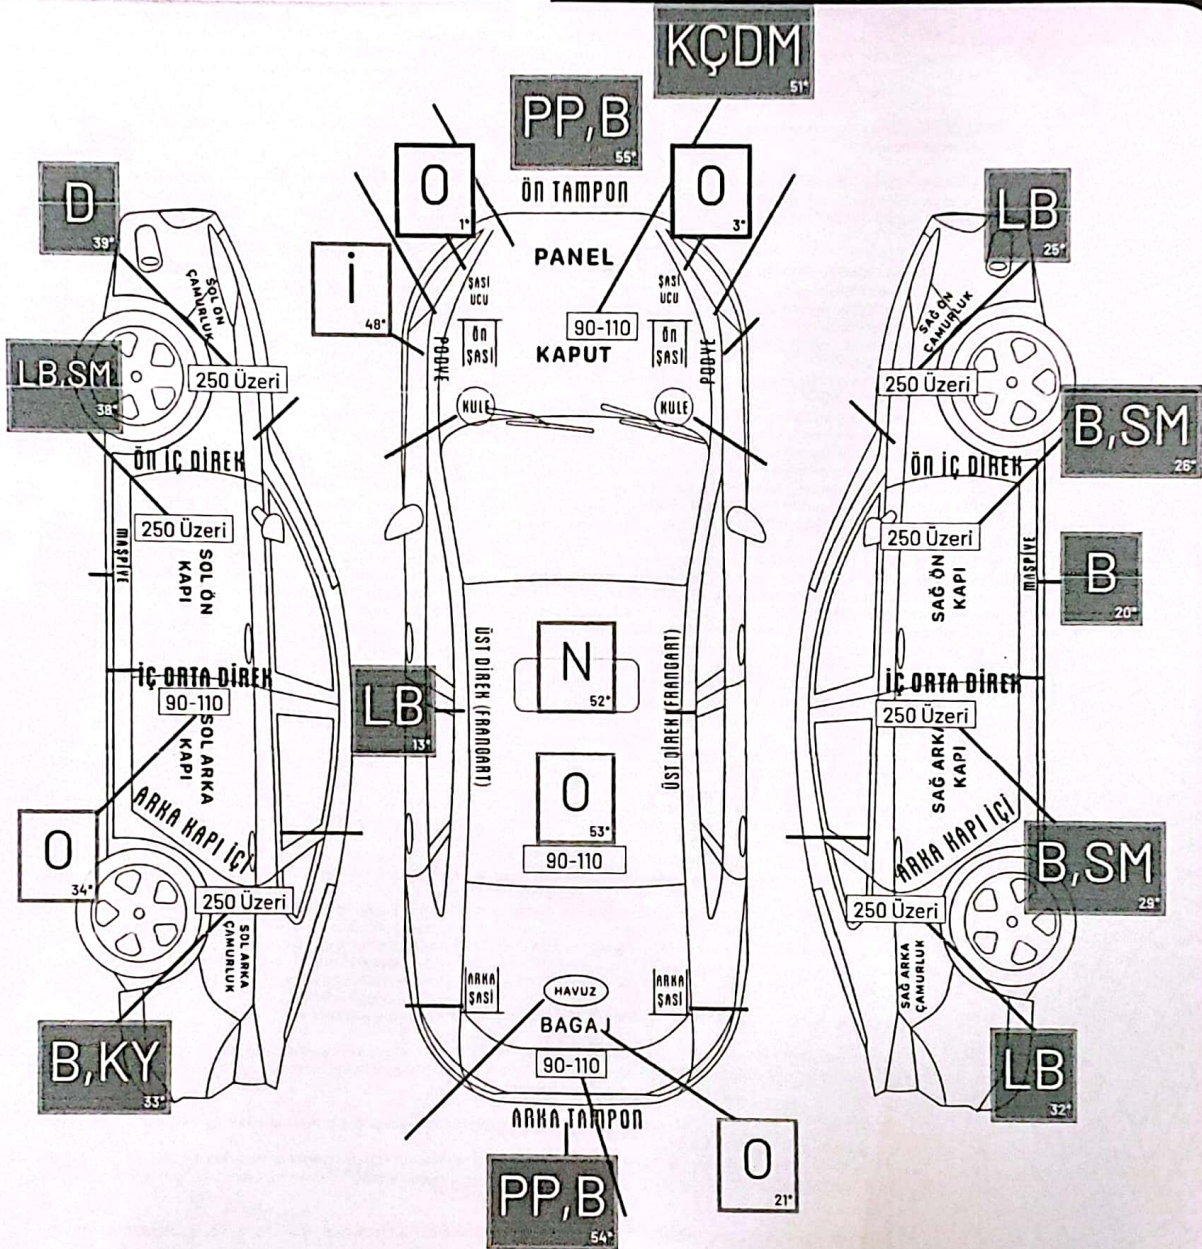

LB: Lokal Boyalı **KÇDM:** Kuru Çekiç-Boyasız Düzeltme Mevcut **İ:** İşlemlili **B:** Boyalı **KY:** Kaynak Yapılmış **SM:** Sökme-Takma Mevcut **D:** Değişim **PP:** Plastik Parça **O:** Orijinal **N:** Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemlili noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEM
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**

06.08.2024 18:10

 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
 OTORAPCR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
 QR KODU TARAYINIZ

Du rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTOMOBİL KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ücretli raporından sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 2250,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 2250,00 TL

RAPOR TARİHİ: 06.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTURAPUR OTAKSİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

CHIT NO : KTH02744
İlaka : 34SP1806
asi No : KMHCU41UGGU178823

3 / 21



MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Motor Yağ Seviyesi	⚠ Orta
Turbo Boruları Genel Durumu	⚠ Orta
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	✓ Elektrikli
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık	✓ İyi
Radyatör Genel Durumu	✓ İyi
Intercooler Genel Durumu	✓ İyi
Soğutma Fanları	✓ İyi
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık	✓ İyi
Klima Boruları	✓ İyi
Emme Manifoldu Durumu	✓ İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

<u>Conta Kaçak Testi Yapıldı mı?</u>	⚠ conta kaçak testi satın alınmamıştır ve yapılmamıştır.
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	⚠ Terleme Mevcut
Sol Kule Bilyaları	⚠ Orta
Sağ Kule Bilyaları	⚠ Orta
Motor Koruyucu Kapağı	✓ İyi
Antifiriz	✓ İyi : -30
Fren Hidroliği Durumu	✓ İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



06.08.2024 18:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAA EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 06.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

f X 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

otorapor.com

SERİAK

0266147

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçerlidir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu	⚠ Orta
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	⚠ Terleme Mevcut
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel	✓ İyi
Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık	✓ Yok
Arazi Şaftı Genel Durumu	✓ Yok
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı	✓ Yok
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

<u>Airmatik</u>	⚠ Yok
<u>Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı</u>	⚠ Elektrikli direksiyon
Turbo Alt Kontrolü	⚠ Orta
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	⚠ Orta
Ön Fren Hortumları	⚠ Orta
Sol Ön Amortisör	⚠ Orta
Sağ Ön Amortisör	⚠ Orta
Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-Fişekleri	⚠ Orta

06.08.2024 18:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DİS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTD KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
gibi ilgili taraflardan üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ: 06.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ MOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ MOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları ⚠ Orta

Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları ⚠ Orta

Motor ve Şanzıman Alt Takozları ⚠ Orta

Arka Fren Hortumları ⚠ Orta

Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü ✓ Hasarsız

Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı ✓ İyi

Ön Fren Balata ve Diskler ✓ İyi

Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz ✓ Yok

Arka Fren Balataları ve Diskler ✓ İyi

Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı ✓ İyi

Lastiklerin Genel Durumu ✓ İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Ön Aks ve Aks Körükleri ⚠ Orta

El Freni Halatları ⚠ Orta

Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı ⚠ Orta

Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı ⚠ Orta

Sol Ön Salıncak Fişegi ⚠ Orta

Sağ Ön Salıncak Fişegi ⚠ Orta

Araç Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? ⚠ Evet

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ: 06.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

06.08.2024 18:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
gibi kuruluşler tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

Chirino : KTH02744
Plaka : 34SP1806
Sasi No : KMHCU41UGGU178823

6 / 21



ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	⚠ Orta
Motor Muhafaza	✓ Yok
Taban Plastik Bakalitleri	✓ Yok
Arka Aks ve Aks Körükleri	✓ Yok



ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



06.08.2024 18:00

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, BAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTD KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi öretilmiş raporları sunar.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 06.08.2024

İÇİ RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ NİLGÖRÜM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ NİLGÖRÜM
BULUNMAYAN ANTETLİ KAĞIDA BAŞLIYAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

f X @ otorapor

otorapor.com


SERİAK

0266144

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Aktarılmaması veya kopyalanması yasaktır.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapmış raporlar geçersizdir.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI ÜST

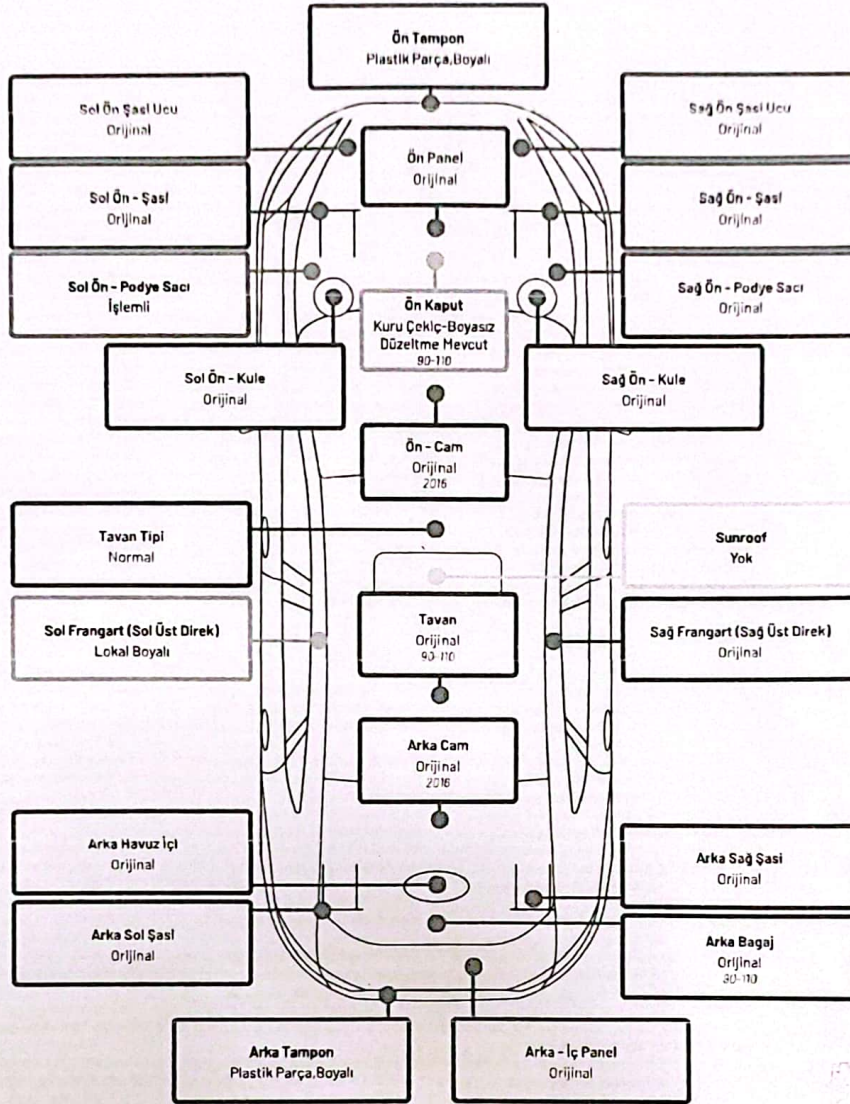

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

App Store'dan

Google Play



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu başımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçerlidir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

06.08.2024 18:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DİS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 2250.00 TL
YAPILAN ÖDEME: 2250.00 TL
RAPOR TARİHİ: 06.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HİTELİĞİNDEYDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ MOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ MOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAYAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

13 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	⚠ Lokal Boyalı	
51 Ön Kaput	⚠ Kuru Çekiç-Boyasız Düzeltme Mevcut	: 90-110 µ (mikron)
48 Sol Ön - Podye Sacı	⚠ İşlemli	
33 Sol Arka - Çamurluk	⚠ Boyalı, Kaynak Yapılmış	: 250 Üzeri µ (mikron)
29 Sağ Arka - Kapa	⚠ Boyalı, Sökme-Takma Mevcut	: 250 Üzeri µ (mikron)
26 Sağ Ön Kapa	⚠ Boyalı, Sökme-Takma Mevcut	: 250 Üzeri µ (mikron)
39 Sol Ön - Çamurluk	⚠ Değişim	: 250 Üzeri µ (mikron)
56 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf	⚠ Tavan Dahil Ezik ve Çizikler Mevcuttur	
55 Ön Tampon	⚠ Plastik Parça, Boyalı	
54 Arka Tampon	⚠ Plastik Parça, Boyalı	
38 Sol Ön - Kapa	⚠ Lokal Boyalı, Sökme-Takma Mevcut	: 250 Üzeri µ (mikron)
20 Sağ Marşbiyel	⚠ Boyalı	
32 Sağ Arka Çamurluk	⚠ Lokal Boyalı	: 250 Üzeri µ (mikron)
25 Sağ Ön Çamurluk	⚠ Lokal Boyalı	: 250 Üzeri µ (mikron)
58 Ön Panjur	✓ Sorunsuz, Sorunsuz	
57 Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu?	✓ Hayır	
53 Tavan	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
52 Tavan Tipi	✓ Normal	

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



06.08.2024 19:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
girişleri tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERLİDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ: 06.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERLİDİR.

EMİT NO : KYH02744
İlaka : 34SP1806
Asi No : KMHCU4IUGGU178823

14 / 21



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

50 Sol Ön - Şasi	✓ Orijinal
49 Sağ Ön - Şasi	✓ Orijinal
47 Sağ Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal
46 Sol Ön - Kule	✓ Orijinal
45 Sağ Ön - Kule	✓ Orijinal
44 Ön Panel	✓ Orijinal
43 Arka Sol Şasi	✓ Orijinal
42 Arka Sağ Şasi	✓ Orijinal
41 Arka - İç Panel	✓ Orijinal
40 Arka Havuz İç	✓ Orijinal
37 Sol Ön - İç Direk	✓ Orijinal
36 Sol Orta İç Direk	✓ Orijinal
35 Sol Arka Kapı İç	✓ Orijinal
34 Sol Arka - Kapı	✓ Orijinal
31 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal
30 Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	✓ İyi
28 Sağ Arka Kapı İç	✓ Orijinal
27 Sağ Orta İç Direk	✓ Orijinal

: 90-110 µ
(mikron)

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN

App Store'dan

Google Play



06.08.2024 18:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERLİDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ: 06.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERLİDİR.

f X G y o otorapor

otorapor.com

SERİAK

0266136

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

24 Ön - Cam	✓ Orijinal	: 2016
23 Sunroof	✓ Yok	
22 Arka Cam	✓ Orijinal	: 2016
21 Arka Bagaj	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
19 Sol Marşbiyel	✓ Orijinal	
18 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	✓ Araç Temizdi	
17 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	✓ Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir	
16 Araç Alt Tabanı Kontrolü	✓ Orijinal	
15 Karalama Kağıdı	✓ Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki	
14 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	✓ Orijinal	
11 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	✓ Hayır	
10 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	✓ Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	
9 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	✓ Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	
8 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	✓ Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	
7 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	✓ Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.	
5 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	✓ Hayır	
4 Sağ Ön Kapı İçi	✓ Orijinal	
3 Sağ Ön Şasi Ucu	✓ Orijinal	

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

App Store'dan

Google Play



06.08.2024 18:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 06.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYTALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYTADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

EMİTNO : KTHU2744
Plaka : 34SP1806
Araç No : KMHCU41UGGU178823

16 / 21



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

2 Sol Ön Kapı İçi

✓ Orijinal

1 Sol Ön Şasi Ucu

✓ Orijinal



ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN



08.08.2024 16:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağlımsız franchise işletmesidir.
Her kasetine kendi ürettiği rapordan ayrılmaz.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 08.08.2024

İÇİŞİ RAPORLARA AY YÜZ SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HİTELİNDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ NÜSRAH BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ NÜSRAH
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

f X @ utorapor

otorapor.com

SERİAK

0266134

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.