

Emri No : KYH02781
Plaka : 53ACD358
Sasi No : VF77UBHY6JJ622983



VF77UBHY6JJ622983 ŞAŞI NUMARALI ARACIN OTORAPOR OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı Nidapark Kayaşehir Zümrüt A Blok No: 47 Ad Başakşehir/İstanbul

Raporla İlgili Destek İstedığınızde 90 (534) 813-62-63 Numaralı Telefonda Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ SATICISI, YÖNETMELİK GEREĞİ; (8 YAŞ 160.000 KM.) SATTIĞI ARACA 3 AY 5000 KM. GARANTİ VERMEK ZORUNDADIR. * ARAÇTA HERHANGİ BİR ARIZA ÇIKMASI HALİNDE, ARAÇ SATICISI İLE İRTİBATA GEÇİP, UZATILMIŞ GARANTİ İSTEYİNİZ VE GARANTİ FİRMASINI ARAYINIZ.



Plaka : 53ACD358

Motor No : 10JBHB0113417

ARACIN KRONİK ARIZALI PARÇA GERİ ÇAĞIRMA (RECALL) KAYDI OLUP OLMADIĞINI YETKİLİ SERVİSTEN SORGULATMAYI UNUTMAYINIZ.
İMALAT KAYNAKLI ARIZAYA SAHİP RECALL EDİLMİŞ ARAÇLARIN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜRETİCİ FIRMA SORUMLULUĞUNDADIR.

KAT

Rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu ayfadaki karekodu okutarak detaylı raporu görebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "KYH02781" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARI RENKLİ GÖRMEK VE RAPORU ARŞİVLEMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERASINDAN TARAYINIZ



iPhone



Android



Rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.



otorapor.com

SERİAK

0320156

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Emri No : KYH02781
Plaka : 53ACD358
Sasi No : VF77UBHY6JJ622983

Rapor Sahibinin



SORGU SONUÇLARI

SBM talimatları gereğince tramer hasar detaylarının rapora yazdırılması yasaktır. Hasar detaylarını öğrenmek için aşağıdaki kare kodu okutmanız gerekmektedir.
Telefonunuzun kamerası ile bu kare kodu okutarak çıkan bağlantıya bastıktan sonra sorgu sonucunu telefonunuzdan görebilirsiniz.

Hasar - VF77UBHY6JJ622983



*Tramer sorgusu yalnızca kaza listelemesini içermekte olup detay sorgulaması ekspertiz hizmeti kapsamında değildir

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

17.08.2024 13:31

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 17.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor.com

SERİAK

0320151


Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.



2018



ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

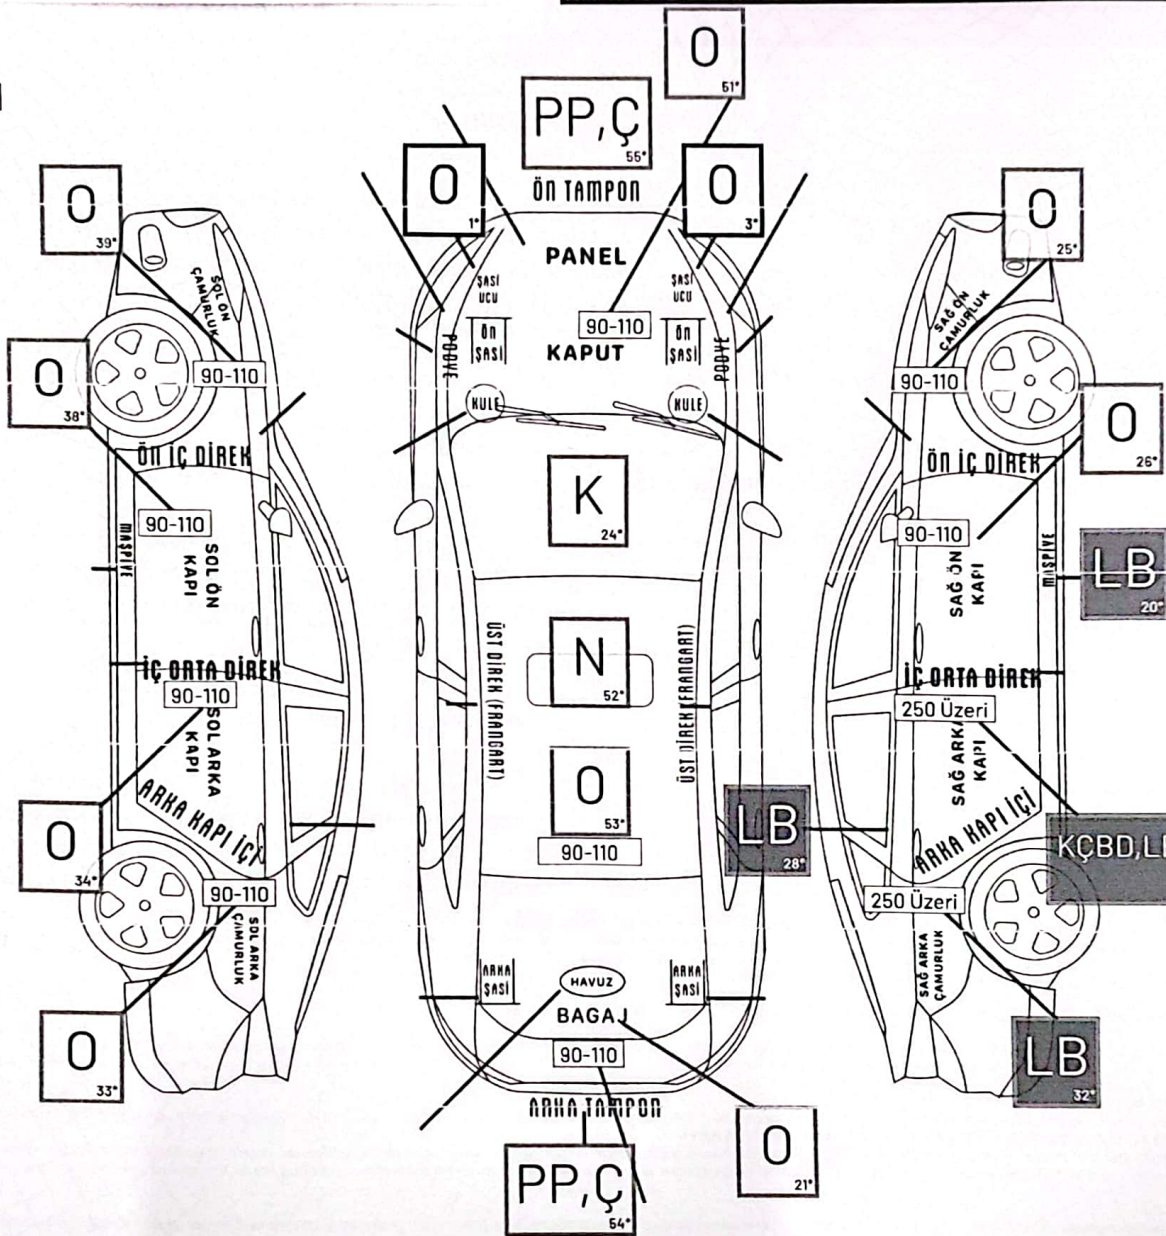

K: Kırık-Çatlak **KÇBD:** Kuru Çekiç-Boya Bozmadan Doğrultma **LB:** Lokal Boyalı **AIM:** Ayar İşlemi Mevcut
SM: Sökme-Takma Mevcut **PP:** Plastik Parça **Ç:** Çizik **O:** Orijinal **N:** Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemli noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**

17.08.2024 13:31



 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
 OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
 QR KODU TARAYINIZ



Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTOMOBİL KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otur rapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ücretli raporından sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 2250,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 2250,00 TL

RAPOR TARİHİ: 17.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTU EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Emri No : KYHU2781
Plaka : 53ACD358
Sasi No : VF77UBHY6JJ622983

2 / 21



MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Motorda Üfleme Mevcut mu? ☒ Evet

☒ Evet

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu

Orta

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu

☒ Km ve Yaş Sebebiyle Servis
Müdahalesi Gerekli

Klima Kompresörü Genel Durumu

☒ İyi

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge

☒ İyi

Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları

☒ İyi

Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?

☒ Hayır

Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?

☒ Hayır

Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?

☒ Hayır

Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?

☒ Hayır

Motor Suyunda Yağ Var mı?

☒ Yok

Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?

☒ Hayır

Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?

☒ Hayır

Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu

☒ İyi

Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?

☒ Hayır

Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu? ☒ Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Isı ve Ses İzolasyonu

Orta

Akü(%)

Orta

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



17.08.2024 13:31

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAA EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 17.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

f x @ o otorapor

otorapor.com

SERİAK

0320149

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Emri No : KYH02781
Plaka : 53ACD358
Gasi No : VF77UBHY6JJ622983

3 / 21



MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Turbo Boruları Genel Durumu	Orta
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	✓ İyi
Motor Yağ Seviyesi	✓ İyi
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık	✓ İyi
Radyatör Genel Durumu	✓ İyi
Intercooler Genel Durumu	✓ İyi
Soğutma Fanları	✓ İyi
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık	✓ İyi
Klima Boruları	✓ İyi
Emme Manifoldu Durumu	✓ İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	Terleme Mevcut
Motor Koruyucu Kapağı	⚠ Yok
Sol Kule Bilyaları	Orta
Sağ Kule Bilyaları	Orta
Antifiriz	✓ İyi : -25
Fren Hidroliği Durumu	✓ İyi
Conta Kaçak Testi Yapıldı mı?	✓ conta kaçak testi satın alınmıştır ve yapılmıştır.

17.08.2024 13:31

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 17.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIS RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

OTORAPOR

otorapor.com

SERİ AK

0320148

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Emri No : KYH02781
Plaka : 53ACD358
Sasi No : VF77UBHY6JJ622983

4 / 21



ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu Orta



Arazi Şaftı Genel Durumu Yok

Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı ✓ İyi

Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı ✓ İyi

Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı ✓ İyi

Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel ✓ İyi

Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı ✓ İyi

Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlığı ✓ Yok

Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı ✓ Yok

Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı ✓ İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı ⚠️ Kötü

Ön Fren Hortumları Orta

Arka Fren Hortumları Orta

Sol Ön Amortisör Orta

Sağ Ön Amortisör Orta

Turbo Alt Kontrolü Orta

Motor ve Şanzıman Alt Takozları Orta

Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-
Fişekleri Orta

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 17.08.2024

İŞ BU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTTELİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

17.08.2024 13:31

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMELİK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi (özellik) raporları sorumludur.

f X 6 y o utorapor

otorapor.com

SERİ AK

0320147

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Emri No : KYH02781
Plaka : 53ACD358
Sasi No : VF77UBHY6JJ622983

5 / 21



ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	Orta
Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları	Orta
Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları	Orta
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	✓ Hasarsız
Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi
Ön Fren Balata ve Diskler	✓ İyi
Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz	✓ Yok
Arka Fren Balataları ve Diskler	✓ İyi
Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Airmatik	✓ Yok
Lastiklerin Genel Durumu	✓ İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Ön Aks ve Aks Körükleri ⚠️ **Kötü**

Motor Muhafaza ⚠️ **Deforme-Hasarlı**

Araç Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? ⚠️ **Evet**

Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı Orta

Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı Orta

Sol Ön Salıncak Fişegi Orta

Sağ Ön Salıncak Fişegi Orta

17.08.2024 13:31

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 17.08.2024

İŞBU RAPORLARA AIT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIS RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

f X @ utorapor

otorapor.com

SERİAK

0320146

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Emri No : KYH02781
Plaka : 53ACD358
Sasi No : VF77UBHY6JJ622983

6 / 21



ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	Orta
El Freni Halatları	Orta
Taban Plastik Bakalitleri	✓ Yok
Arka Aks ve Aks Körükleri	✓ Yok



ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



17.08.2024 13:31

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işleme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 17.08.2024

İŞBU RAPORLARA AITTÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTTELİ KAĞIDA BASILMAMIS RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor.com

SERİ AK

0320145

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

57 Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu? 

 Evet

24 Ön - Cam

 Kırık-Çatlak

: 2018

56 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu?
Fotoğraf

 Tavan Dahil Ezik ve Çizikler
Mevcuttur

29 Sağ Arka - Kapı

Kuru Çekiç-Boya Bozmadan
Doğrultma, Lokal Boyalı, Ayar İşlemi
Mevcut, Sökme-Takma Mevcut

: 250 Üzeri μ
(mikron)

28 Sağ Arka Kapı İçi

Lokal Boyalı

55 Ön Tampon

Plastik Parça, Çizik

54 Arka Tampon

Plastik Parça, Çizik

32 Sağ Arka Çamurluk

Lokal Boyalı

: 250 Üzeri μ
(mikron)

20 Sağ Marşbiyel

Lokal Boyalı

58 Ön Panjur

✓ Sorunsuz

53 Tavan

✓ Orijinal

: 90-110 μ
(mikron)

52 Tavan Tipi

✓ Normal

51 Ön Kaput

✓ Orijinal

: 90-110 μ
(mikron)

50 Sol Ön - Şasi

✓ Orijinal

49 Sağ Ön - Şasi

✓ Orijinal

48 Sol Ön - Podye Sacı

✓ Orijinal

47 Sağ Ön - Podye Sacı

✓ Orijinal

46 Sol Ön - Kule

✓ Orijinal

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



17.08.2024 13:31

 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTORAPOR SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 17.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIS RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Emri No : KYH02781
Plaka : 53ACD358
Sasi No : VF77UBHYGJJ622983

14 / 21



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

45 Sağ Ön - Kule	✓ Orijinal	
44 Ön Panel	✓ Orijinal	
43 Arka Sol Şasi	✓ Orijinal	
42 Arka Sağ Şasi	✓ Orijinal	
41 Arka - İç Panel	✓ Orijinal	
40 Arka Havuz İç	✓ Orijinal	
39 Sol Ön - Çamurluk	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
38 Sol Ön - Kapı	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
37 Sol Ön - İç Direk	✓ Orijinal	
36 Sol Orta İç Direk	✓ Orijinal	
35 Sol Arka Kapı İç	✓ Orijinal	
34 Sol Arka - Kapı	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
33 Sol Arka - Çamurluk	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
31 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal	
30 Kapı Fitil Lastikleri ve Kapı Gergileri	✓ İyi	
27 Sağ Orta İç Direk	✓ Orijinal	
26 Sağ Ön Kapı	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
25 Sağ Ön Çamurluk	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)

17.08.2024 13:31

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ: 17.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

otorapor.com

SERİAK

0320137

Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Emri No : KYH02781
Plaka : 53ACD358
Sasi No : VF77UBHY6JJ622983

15 / 21



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

23 Sunroof	✓ Yok	
22 Arka Cam	✓ Orijinal	: 2018
21 Arka Bagaj	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
19 Sol Marşbiyel	✓ Orijinal	
18 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	✓ Araç Temizdi	
17 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	✓ Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir	
16 Araç Alt Tabanı Kontrolü	✓ Orijinal	
15 Karalama Kağıdı	✓ Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki	
14 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	✓ Orijinal	
13 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	✓ Orijinal	
11 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	✓ Hayır	
10 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	✓ Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	
9 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	✓ Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	
8 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	✓ Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	
7 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	✓ Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.	
5 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	✓ Hayır	
4 Sağ Ön Kapı İçi	✓ Orijinal	
3 Sağ Ön Şasi Ucu	✓ Orijinal	



17.08.2024 13:31

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 17.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HİTELİĞİNDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANKETLİ KAĞIDA BASILMAMIS RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

OTORAPOR

otorapor.com

SERİAK

0320136

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Emri No : KYH02781
aka : 53ACD358
asi No : VF77UBHY6JJ622983

16 / 21



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

2 Sol Ön Kapı İçi

✓ Orijinal

1 Sol Ön Şasi Ucu

✓ Orijinal



17.08.2024 13.31

Bu raporu TELEF ONLUNIZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, SAG EKSPERTİZ KİMYETLİK VE OTD KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Oturapor, bulgulara franchise işletmeciler,
her işleme kendi devletin sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2250,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2250,00 TL
RAPOR TARİHİ : 17.08.2024

Bu rapora ait tüm sayıların Otorapor Oto Ekspertiz Servisi'ne
aittir. Raporların geçerli olmaları için her sayfada
gümüş müdürün bulundurulması zorunludur. Gümüş müdürün
bulunmayan, antetli kağıda basılmamış raporlar geçersizdir.

OTORAPOR

otorapor.com

SERİAL

0320135

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Ayrı yapılmaz veya kopyalanmaz.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir iş için kullanılmaz.